

Diese Montageanleitung gilt für:

Steckverbinder "Cut And Fit"- System
Abdichtung mit Plast 2000

für Kabel **LF 1/2"-50**
 LF 1/2"-75

Abbildungen beziehen sich auf 7-16 Steckverbinder

These instructions apply to:

Connectors system "Cut And Fit"
sealed with Plast 2000

for cable **LF 1/2"-50**
 LF 1/2"-75

Figures show 7-16 type connectors

Lesen Sie bitte vor Beginn der Montage diese Anleitung, die für qualifiziertes und geschultes Personal geschrieben ist, sorgfältig durch. Bei unsachgemäßer Montage ist eine Haftung bzw. Gewährleistung ausgeschlossen! Bitte beachten Sie bei Montage und Entsorgung die geltenden Umweltschutzbestimmungen!

Werkzeuge und Materialien

Zentimetermaß (mm-Teilung), Kabelmesser, Feinsäge, Flachfeile, Dreikantschaber, Gabelschlüssel SW19, SW22 und SW23, Schraubendreher Klingenbreite 5,5 mm, Absetzwerkzeug* (bei größeren Stückzahlen):
SPINNER BN 541317

Dichtung mit Plast 2000: Tube Plast 2000*

* nicht im Lieferumfang, kann bei Bedarf zusätzlich bestellt werden

These instructions were written for qualified and experienced personnel. Please read them carefully before starting work. Any liability or responsibility for the results of improper or unsafe installation practices is disclaimed! Please respect valid environmental regulations for assembly and waste disposal!

Tools and Materials

Measuring tape (with mm graduations), cable knife, fine-toothed saw, flat file, scraper, open-ended spanners (jaw opening 19 mm, 22 mm and 23 mm), screw driver blade width 5.5 mm, trimming tool* (for assemblies of a greater number):
SPINNER BN 541317

Sealed with Plast 2000: Tube Plast 2000*

* not part of delivery, can be ordered if necessary

Steckverbinder-Demontage

Fig. 1

- a) Demontage des Steckverbinder.
 1 Kabelabfangung
 1a Verschraubung
 1b Kontaktbuchse
 2 Verschlusschraube (Plast 2000)
 (lose beigelegt)
 3 Steckerkopf

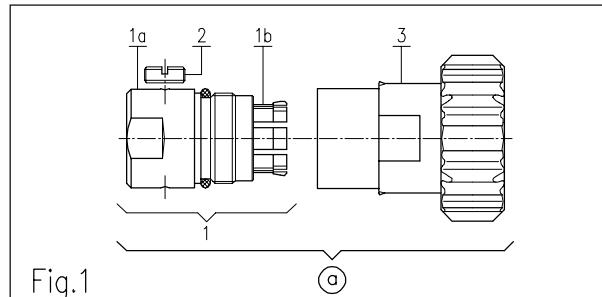

Connector disassembly

Fig. 1

- a) Disassembly of connector.
 1 Connector back end
 1a Back nut
 1b Contact sleeve
 2 Cover screw (Plast 2000)
 (separately packed)
 3 Connector head

Kabel absetzen

Fig. 2

- b) Kabel rechtwinklig zur Kabel-längsachse gem. Fig. 2 absetzen.
 Die Schnittkante des Kabelaußenleiters muss kurz vor dem Wellenberg liegen.
 Sägekante und Kabelinnenleiter ent-graten.

Sämtliche Metallpartikel entfernen!

Falls erforderlich Innenleiter von Dielektrikumsresten reinigen.

Achtung: Kabel beim Zuschnitt nicht deformieren!

Bei Montage größerer Stückzahlen Absetzwerkzeug verwenden.

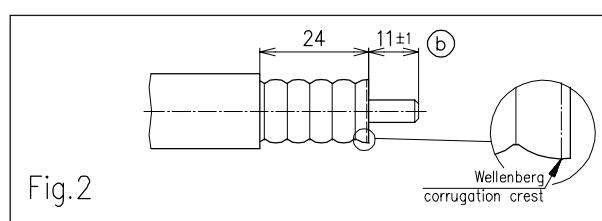

Cable trimming

Fig. 2

- b) Trim cable rectangular to longitudinal cable axis according to fig. 2.
 Position of cutting edge of cable outer conductor must be in front of the corrugation crest.
 Deburr sawing edge and cable inner conductor.
 Remove all metal particles!
 If necessary, clean cable inner conductor from dielectric rests.
Caution: Do not deform cable while trimming!
 For assemblies of a greater number use trimming tool.

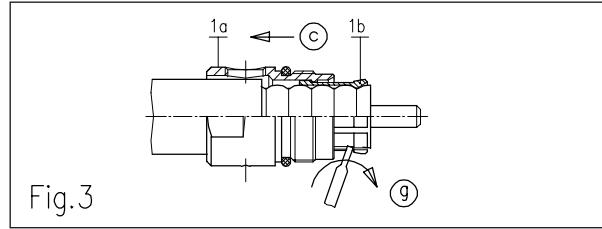

Außenleiter vorbereiten

Fig. 3

- c) Teil (1a) mit Teil (1b) auf das Kabel schieben bis Teil (1b) im vor-dernen Wellental des Kabelaußenleiters einrastet.

Preparation of outer conductor

Fig. 3

- c) Slide part (1a) together with part (1b) onto cable until part (1b) snaps in at first corrugation valley.

Fig. 4

- d) Teil (1b) festhalten und Teil (1a) bis zum Anschlag über Teil (1b) schieben.

Achtung:

Kabelaußenleiter aufweiten!

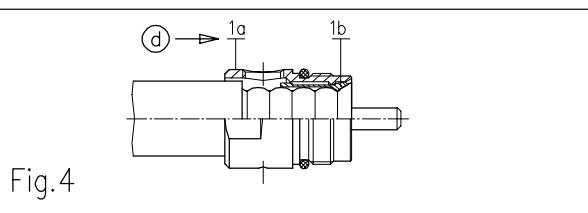


Fig. 4

Steckerkopf-Montage

Fig. 5

- e) Teil (3) auf das vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag schieben und mit Teil (1a) (Anzugsmoment ca. 20 Nm) verschrauben. Drehbewegung nur mit Teil (1a) ausführen!

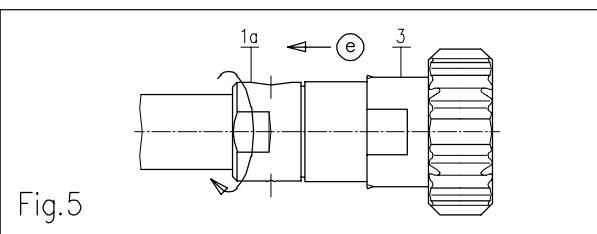


Fig. 5

Plast 2000 einspritzen

Fig. 6

- f) Plast 2000 Tube in die Einfüllöffnung von Teil (1a) schrauben und Plast 2000 einpressen. Sobald die Dichtmasse am gegenüberliegenden Entlüftungsloch austritt, dieses abdichten und weiter Plast 2000 einpressen, bis es zwischen Teil (1a) und Kabelmantel gleichmäßig austritt.
Tubeabschrauben und Einfüllöffnung mit Teil (2) verschließen.
Ausgetretenes Plast 2000 am Kabelmantel entfernen.
Unbedingt Plast 2000 Gebrauchs-anweisung beachten!

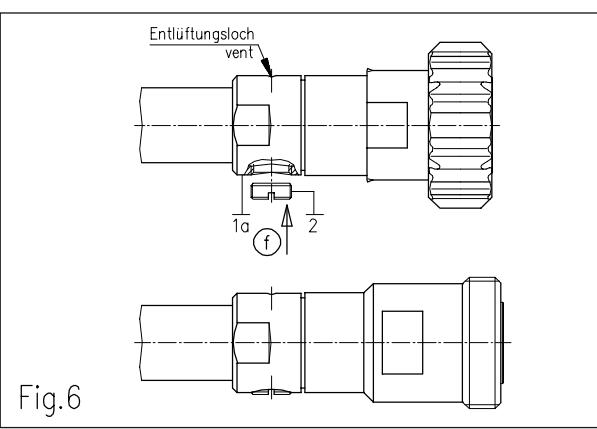


Fig. 6

- g) Bei **Steckerdemontage** aufge-weiteten Kabelaußenleiter zurück-biegen. Teil (1b) gem. Fig. 3 mit Schraubendreher abhebeln.

Fig. 4

- d) Hold part (1b) steady and slide part (1a) over part (1b) until stop.

Caution:

Widen cable outer conductor.

Fitting of connector head

Fig. 5

- e) Slide part (3) onto prepared cable end until stop and screw together part (3) with part (1a) (torque 20 Nm approx.). Keep part (3) steady and turn part (1a) only!

Injection of Plast 2000

Fig. 6

- f) Screw Plast 2000 tube into charging hole of part (1a) and press in Plast 2000. After discharge of Plast 2000 at opposite vent, seal it and continue pressing in Plast 2000 until constant discharge of Plast 2000 between part (1a) and cable jacket.
Unscrew tube and seal charging hole with part (2).
Remove extended Plast 2000 from the cable jacket.
Absolutely observe Plast 2000 instruction for use!

- g) If **connector disassembly** is necessary, bend back widened cable outer conductor, then lever off part (1b) with screw driver according to fig. 3.



部件名称/Component Name	有毒有害物质或元素/Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	铅/Pb	汞/Hg	镉/Cd	六价铬/Cr 6+	多溴联苯/PBB	多溴二恶英/PBDE
金属零件/metal parts	X	O	O	O	O	O

产品在正常使用条件下,其环保使用期限才在此标识有效期内。/ The environmental protection use period is valid if the product is used as intended.