





Installation Instructions

M32027d


SPINNER Coaxial Cable Connectors for 1/2"-50 and 5/8"-75 radiating smooth wall foam cables

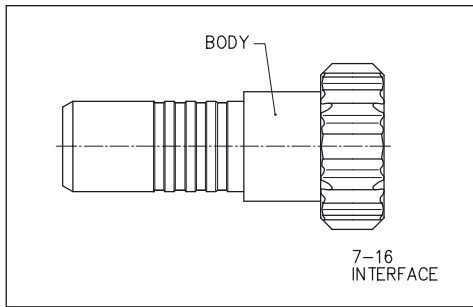


manual method

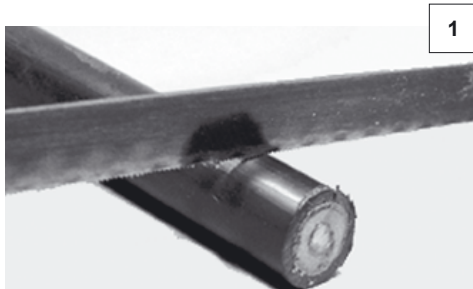


1

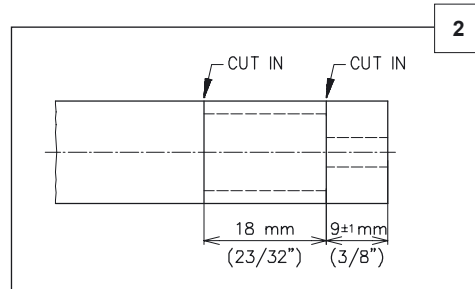


2

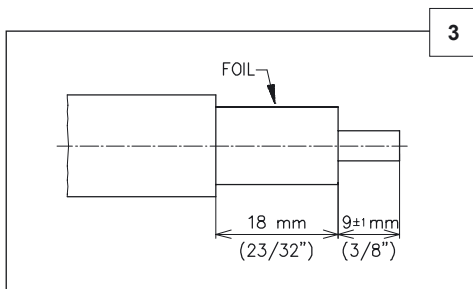


3

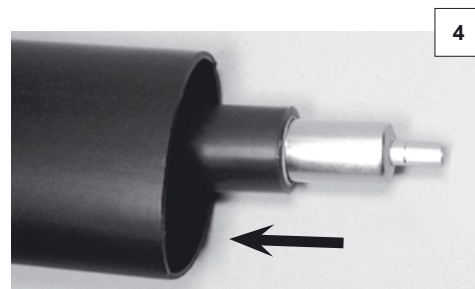



4

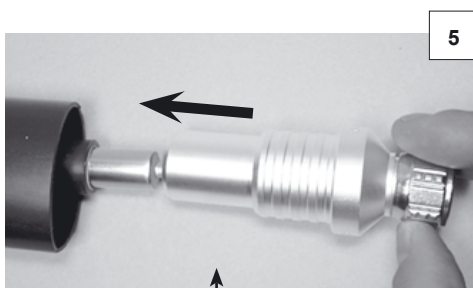

5

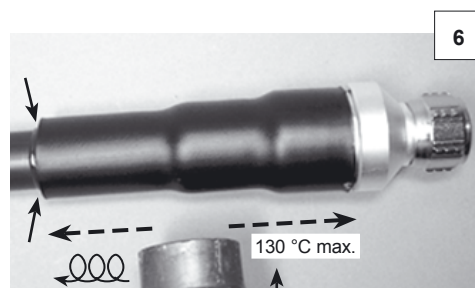

6

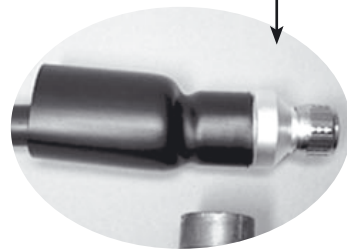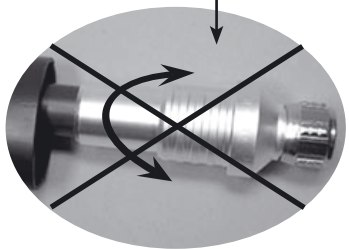

部件名称/Component Name	有毒有害物质或元素/Toxic or Hazardous Substances and Elements					
金属零件/metal parts	铅/Pb	汞/Hg	镉/Cd	六价铬/Cr 6+	多溴联苯/PBB	多溴二噁英/PBDE
	X	O	O	O	O	O

产品在正常使用条件下,其环保使用期限才在此标识有效期内. / The environmental protection use period is valid if the product is used as intended.



Installation Instructions

M32027d

The cable preparation method shown here uses standard hand tools.

1. Cut the cable end even with a saw.
2. Saw around cable jacket and outer conductor foil to the dimension shown. Cut the dielectric up to the cable inner conductor. Remove cable jacket, outer conductor foil and cable dielectric.
3. Trim cable jacket.
Caution: Do not cut into the outer conductor foil when cutting cable jacket! If the outer conductor foil is deformed, then smooth it. Deburr cable inner conductor. Remove all metal particles!
4. Slide heat shrink boot onto cable.
5. Insert prepared cable end into connector until stop.
Caution: Do not turn connector on cable!
6. Slide the heat shrink boot into place over the connector body as shown. Use a heat gun or apply a light flame to the boot until it shrinks smoothly forming a weatherproof seal.

SPINNER Coaxial Cable Connectors for 1/2"-50 and 5/8"-75 radiating smooth wall foam cables

Für die hier aufgezeigte Kabelvorbereitung werden Standard-Werkzeuge verwendet.

1. Kabel rechtwinklig zur Kabelachse absägen.
2. Kabelmantel und Außenleiterfolie gem. vorgegebenem Maß ringsherum einsägen. Das Kabeldielektrikum bis auf den Kabelinnenleiter durchschneiden. Kabelmantel, Außenleiterfolie und Kabeldielektrikum entfernen.
3. Kabelmantel absetzen.
Achtung: Außenleiterfolie beim Absetzen des Kabelmantels nicht verletzen! Ist die Außenleiterfolie deformiert, dann wieder in Form bringen. Kabelinnenleiter entgraten. Sämtliche Metallpartikel entfernen!
4. Schrumpfschlauch auf dem Kabel positionieren.
5. Das vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in den Steckverbinder einführen.
Achtung: Steckverbinder nicht auf dem Kabel drehen!
6. Schrumpfschlauch auf dem Steckverbinder in die abgebildete Lage bringen. Schrumpfschlauch mittels Heißluftgebläse oder weich eingestellter Flamme schrumpfen, bis eine wetterfeste Abdichtung erreicht ist.

manual method

These instructions are written for qualified and experienced personnel. Please study them carefully before starting any work. Any liability or responsibility for the results of improper or unsafe installation practices is disclaimed. Please respect valid environmental regulations for assembly and waste disposal. Studieren Sie bitte sorgfältig vor Beginn der Montage diese Anleitung, die für geschultes und qualifiziertes Personal erstellt ist. Bei unsachgemäßer Montage ist eine Haftung bzw. Gewährleistung ausgeschlossen. Bitte beachten Sie bei Montage und Entsorgung die geltenden Umweltschutzbestimmungen. Ces instructions sont écrites pour des personnes qualifiées et expérimentées. Il est nécessaire de bien les lire avant de commencer l'installation. Notre responsabilité ne pourra être engagée si l'installation n'a pas été faite en conformité avec nos instructions. Prière de respecter les règles d'environnement en application pour le montage. Estas instrucciones están dirigidas a personal calificado y con la debida experiencia. Por favor léalas cuidadosamente antes de iniciar su trabajo. No asumimos ninguna responsabilidad derivada de instalaciones impropias ó sin las adecuadas medidas de seguridad. Por favor respete las regulaciones para protección ambiental y desecho de desperdicios. Estas instruções são dirigidas ao pessoal qualificado e com a devida experiência. Por favor leia-as atentamente antes de começar a tarefa. Não assumimos nenhuma responsabilidade devido a execução de instalação de maneira imprópria ou sem as adequadas medidas de segurança. Por favor respeite os regulamentos válidos de meio ambiente para a montagem e remoção de resíduos. 本安装说明为合格及有经验的操作人员所写。请在安装之前仔细阅读。任何不恰当或不安全的安装所引起的责任，都将不予受理。并请遵守关于及配件及废物弃置的有效环保条例。